

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ FIRMWARE ΔΕΚΤΗ

Μπορείτε να αναβαθμίσετε τον δέκτη με την έκδοση **PM5_V2.6. aW215Ho27.CAB**, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

1. Αντιγράψτε το αρχείο **PM5_V2.6. aW215Ho27.CAB** (χωρίς να το αποσυμπιέσετε) σε μία SD Card ή στο Storage Disk του δέκτη σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του δέκτη είναι πλήρως φορτισμένη
3. Βγάλτε τη μπαταρία από το δέκτη για περίπου 5 λεπτά
4. Ξαναβάλτε τη μπαταρία, ανοίξτε το δέκτη και περιμένετε να ανοίξει πλήρως
5. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης δεν βλέπει δορυφόρους (να βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο)
6. Από το GNSS Toolbox πατήστε “Επαναφορά”
7. Εκτελέστε το αρχείο **PM5_V2.6. aW215Ho27.CAB** μέσα από τη διαχείριση αρχείων του



δέκτη File Explorer

8. Όταν/αν ερωτηθείτε να αντιγραφεί το υπάρχον, απαντήστε «ναι»
9. Όταν ερωτηθείτε “Επιλέξτε μια θέση για εγκατάσταση...”, επιλέξτε “Συσκευή” και στη συνέχεια “Εγκατ...”
10. Περιμένετε να γεμίσει η μπλε μπάρα
Η συσκευή θα επανεκκινήσει
Θα εμφανιστεί μία λευκή οθόνη που θα λέει επάνω “GNSS Upload”
Στη μέση της οθόνης μια νέα μπλε μπάρα θα γεμίζει αργά και θα γράφει από πάνω:
‘File : gnss_Ho27.bin’
11. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, η οποία θα πρέπει να διαρκέσει περίπου 10 λεπτά
12. Από το GNSS Toolbox πατήστε πάλι “Επαναφορά”
13. Ελέγξτε ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί σωστά στο “GNSS Toolbox – Πληροφορίες”
Υπηρεσία GNSS
Έκδοση: 2.6.a
Υλικολογισμικό GNSS: Ho27
Υλικολογισμικό συστήματος: W215
14. Βάλτε την εξωτερική κεραία και βγείτε να ελέγξετε ότι ο δέκτης βλέπει δορυφόρους

Η αναβάθμιση εφαρμόζεται σε δέκτες: **ProMark1xx – ProMark2xx – MobileMapper1xx**